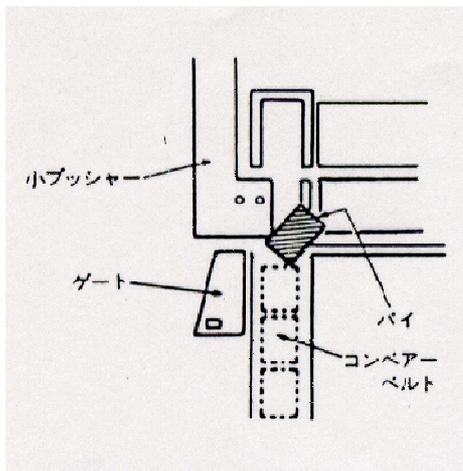
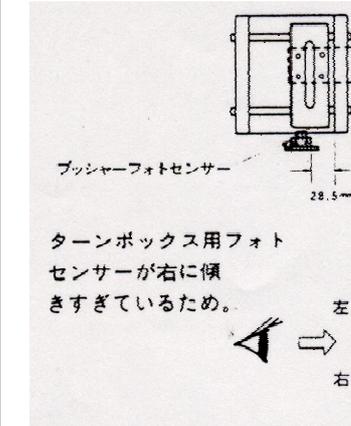
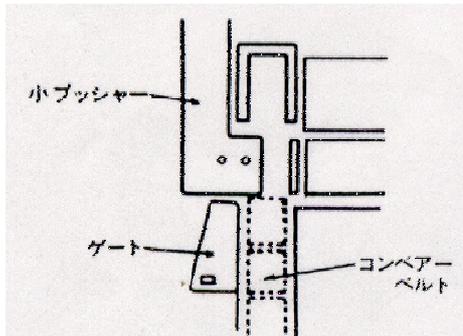
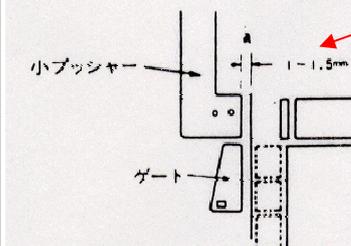
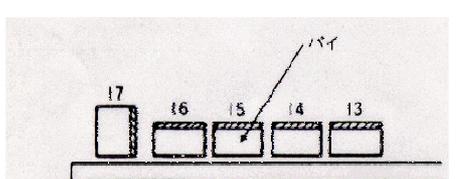
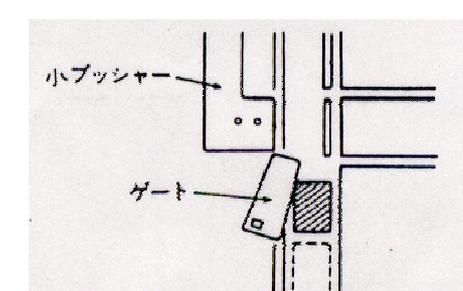


<p>⑥ 小ブッシャーが牌を挟み込む</p> 	<p>小ブッシャー用フォトセンサーが右に傾きすぎているためです</p> 	<p>センサー取付け、ビスをゆるめて 28.5mm に調整して下さい</p> <p>センサー取付け、ビスをゆるめ 3mm に調整して下さい</p>
<p>⑦ 小ブッシャーが少し押し止まってしまう</p> 	<p>小ブッシャーモーターアッシーが左によりすぎているためです</p> 	<p>a の寸法が 1.5mm 以上ある場合小ブッシャーアッシー取付けビスをゆるめて調整して下さい</p>
<p>⑧ 待機台で1段目の17牌目が横になってしまう</p> 	<p>i 小ブッシャーのストロークが足りないためか？</p> <p>ii 板バネが強すぎるか？</p> <p>iii 小ブッシャー用のモーターの回転不良か？</p>	<p>I 小ブッシャーモーターアッシー取付けビスをゆるめて⑦の a の寸法を 1~1.5mm に調整して下さい</p> <p>II 板バネを少し弱くする</p> <p>III 小ブッシャー用モーター交換</p>
<p>⑨ ゲートが完全に開かない</p> 	<p>ゲートモーターアッシーが前に出すぎているためです</p>	<p>ゲートモーターアッシーの取付けビスをゆるめて調整して下さい</p> 