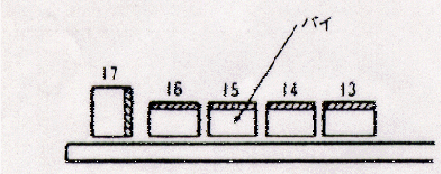
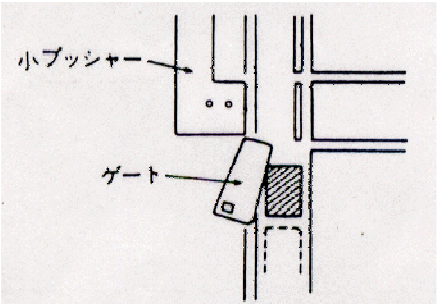
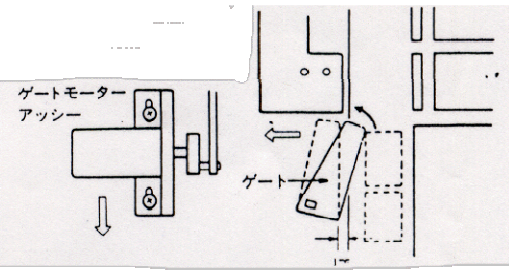
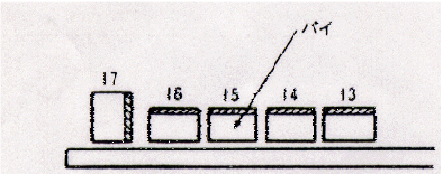
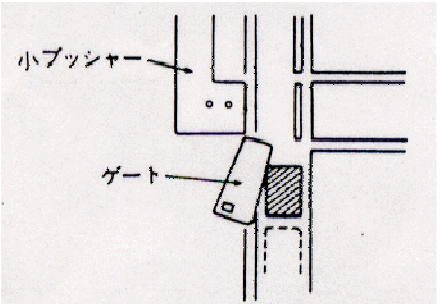
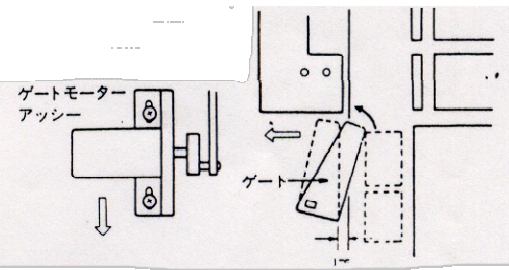


| | | |
|---|--|--|
| <p>⑧ 待機台で1段目の17牌目が横になってしまう</p>  | <p>i 小ブッシヤ-のストロ-クが足りないためか?</p> <p>ii 板バネが強すぎるか?</p> <p>iii 小ブッシヤ-用のモ-タ-の回轉不良か?</p> | <p>I 小ブッシヤ-モ-タ-アッシ-取付けビスをゆるめて⑦のaの寸法を1~1.5mmに調整して下さい</p> <p>II 板バネを少し弱くする</p> <p>III 小ブッシヤ-用モ-タ-交換</p> |
| <p>⑨ ゲ-トが完全に開かない</p>  | <p>ゲ-トモ-タ-アッシ-が前に出すぎているためです</p> | <p>ゲ-トモ-タ-アッシ-の取付けビスをゆるめて調整して下さい</p>  |
| <p>⑩ 待機台で1段目の17牌目が横になってしまう</p>  | <p>i 小ブッシヤ-のストロ-クが足りないためか?</p> <p>ii 板バネが強すぎるか?</p> <p>iii 小ブッシヤ-用のモ-タ-の回轉不良か?</p> | <p>I 小ブッシヤ-モ-タ-アッシ-取付けビスをゆるめて⑦のaの寸法を1~1.5mmに調整して下さい</p> <p>II 板バネを少し弱くする</p> <p>III 小ブッシヤ-用モ-タ-交換</p> |
| <p>⑪ ゲ-トが完全に開かない</p>  | <p>ゲ-トモ-タ-アッシ-が前に出すぎているためです</p> | <p>ゲ-トモ-タ-アッシ-の取付けビスをゆるめて調整して下さい</p>  |